


Ressourcen

Holz


- Bubinga
- Ebenholz
- Mahagonie
- Wenge Furnier
- Walnuss Wurzelholz




Design

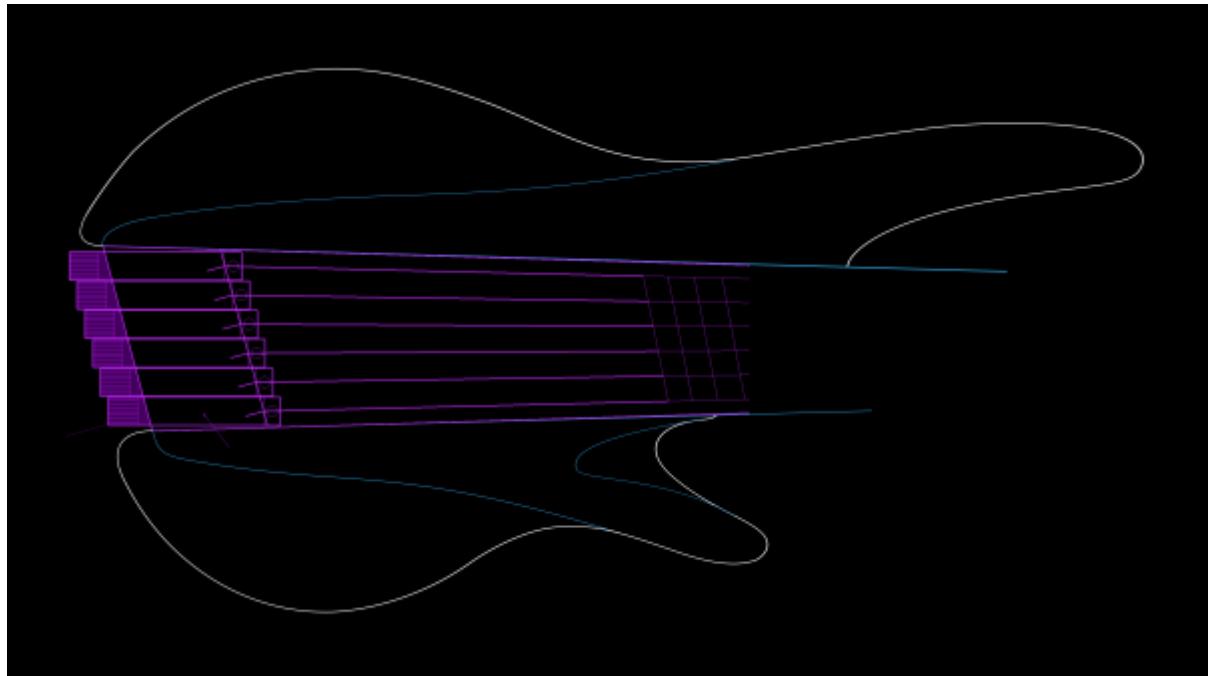

Lasercutting Templates

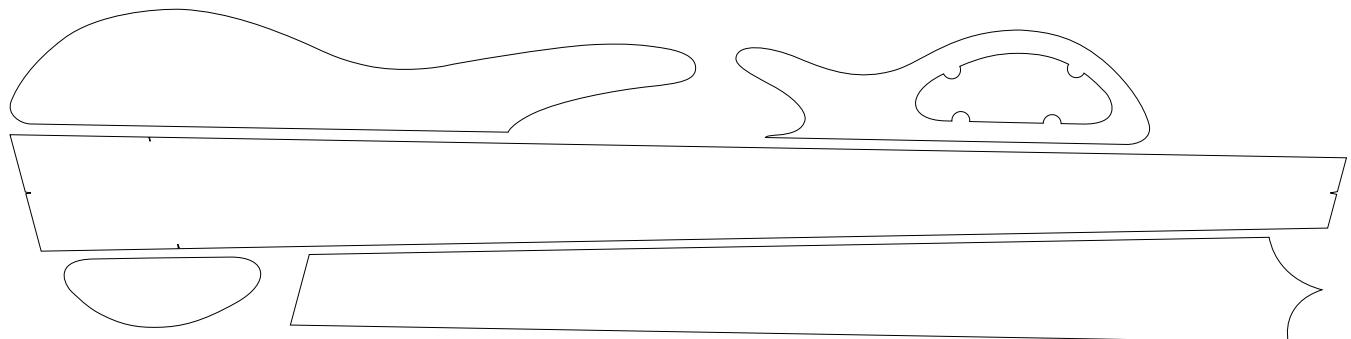


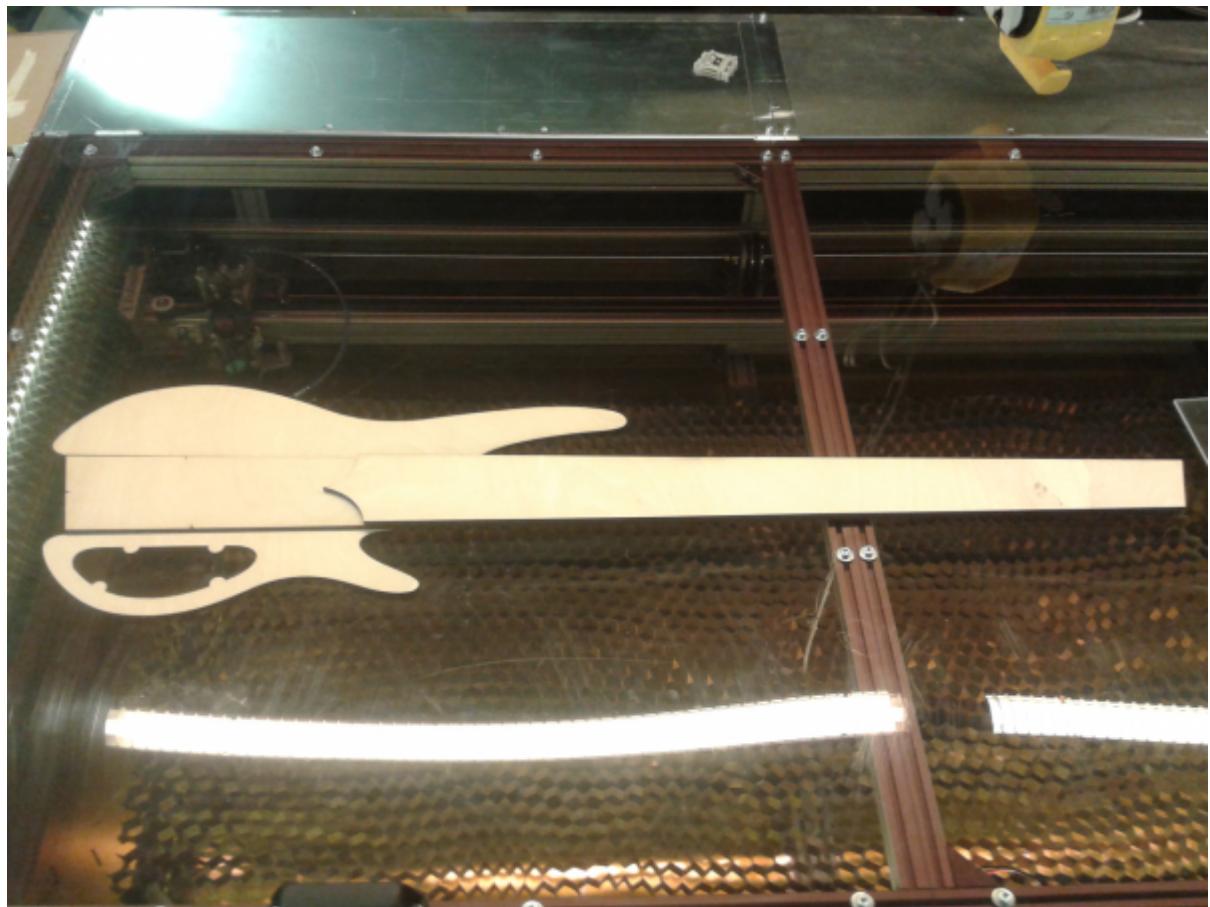


[Video](#)

Mechanik

- CAD Design

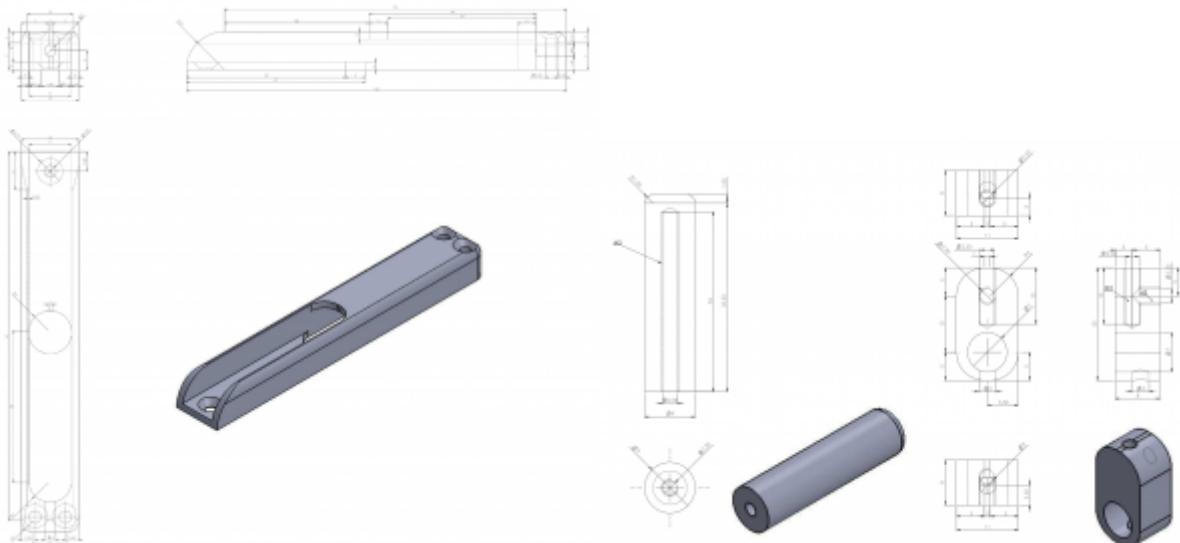

- Messing Profile auf Maße kappen

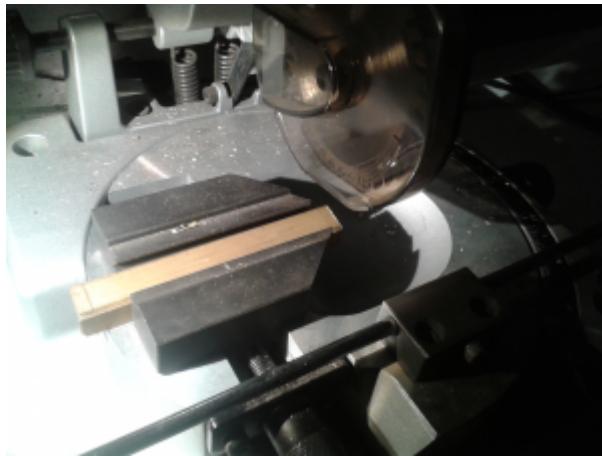

- Fräsen, Drehen, Bohren, Senken, Schleifen, ...

[Video \(Prototyp\)](#)





- GCode:

Werkbett 1

```
%
```

```
(Creates a nice bed to place the workpiece)
```

```
G21 (using mm)
```

```
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.5 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<width> = [15 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)
#<length> = [93.8 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)
#<depth> = -2
```

```
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
```

(Corners)

```
G00 X[#<width> * 0.5] Y[#<length> * 0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

```
G00 X[#<width> * -0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

```
G00 Y[#<length> * -0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

```
G00 X[#<width> * 0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

(Return to Origin)

```
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
```

(Square)

```
G00 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G01 Y[#<length> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
```

```
G01 X[#<width> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
```

```
G01 Y[#<length> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]
G01 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]
G01 Y0 F[#<feedrate>]
```

```
G00 Z[#<z-safe>]
```

(Return to Origin)

```
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
```

%

Aussparung 1

```
%  
  
(Creates the first, closed pocket)  
  
G21 (using mm)  
G40 (manual toolrad comp)  
  
(Operation config)  
#<z-safe> = 20 (safe height)  
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)  
#<toolrad> = 4  
#<feedrate> = 200  
  
(Workpiece params)  
#<wp_length> = 93.8  
#<width> = [12 + 0.2] (0.1mm margin on each side)  
#<length> = 40  
#<depth> = [8 + 1] (1mm safety margin)  
  
#<steps> = [#<depth> / #<z-feed>]  
  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
  
G00 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - 8] X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>]  
  
#<current_depth> = [#<depth>]  
  
0101 repeat [#<steps>]  
  
    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]  
  
    G01 Z[#<current_depth>] F[#<feedrate> * 0.05]  
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - #<length> - 8] F[#<feedrate>]  
    G01 X[#<width> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]  
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - 8] F[#<feedrate>]  
    G01 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]  
  
0101 endrepeat  
  
G00 Z[#<z-safe>]  
  
(Return to Origin)  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
%
```

Aussparung 2

```

%
(Creates a the second, open pocket)
(flip workpiece with closed pocket facing down on the clamped side)

G21 (using mm)
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<wp_length> = 93.8
#<width> = [12 + 0.2] (0.1mm margin on each side)
#<length> = 46.9
#<depth> = [8 + 1] (1mm safety margin)

#<steps> = [#<depth> / #<z-feed>]

G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]

G00 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>]

#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

    G01 Z[#<current_depth>] F[#<feedrate>]
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - #<length>] F[#<feedrate>]
    G01 X[#<width> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
    G01 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]

0101 endrepeat

G00 Z[#<z-safe>]

(Return to Origin)
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
%
```

Seitliche Verrundung

```

%
(create a bevel on the back side)
```

```

(clamp workpiece on open pocket)

G21 (using mm)
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<wp_width> = 15
#<depth> = [10 + 1] (1mm safety margin)
#<bevel> = 3
#<wp_length> = [93.8 - #<bevel> + 2.5]

#<steps> = [#<depth> / #<z-feed> * 0.5]

G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]

G00 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad>]

#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

        G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#<feedrate>]
        G03 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] I[[#<bevel> + #<toolrad>] * -1]
F[#<feedrate>]
        G01 X[#<wp_width> * -0.5 - #<toolrad> + [#<bevel> + #<toolrad>]]
F[#<feedrate>]
        G03 X[#<wp_width> * -0.5 - #<toolrad>] Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>
- [#<bevel> + #<toolrad>]] J[[#<bevel> + #<toolrad>] * -1] F[#<feedrate>]
        #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

        G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#<feedrate>]
        G02 X[#<wp_width> * -0.5 - #<toolrad> + [#<bevel> + #<toolrad>]]
Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] I[[#<bevel> + #<toolrad>]] F[#<feedrate>]
        G01 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
F[#<feedrate>]
        G02 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad>] J[[#<bevel> + #<toolrad>] * -1]
F[#<feedrate>]

0101 endrepeat

```

```
G00 Z[#<z-safe>]  
  
(Return to Origin)  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
%
```

Werkbett 2

```
%  
  
(Creates a nice bed to place the workpiece)  
  
G21 (using mm)  
G40 (manual toolrad comp)  
  
(Operation config)  
#<z-safe> = 20 (safe height)  
#<z-feed> = 0.5 (depth feed steps)  
#<toolrad> = 4  
#<feedrate> = 200  
  
(Workpiece params)  
#<width> = [10 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)  
#<length> = [93.8 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)  
#<depth> = -2  
  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
  
(Corners)  
  
    G00 X[#<width> * 0.5] Y[#<length> * 0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
  
    G00 X[#<width> * -0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
  
    G00 Y[#<length> * -0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
  
    G00 X[#<width> * 0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
(Return to Origin)  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
  
(Square)
```

```

G00 X[#:width] * 0.5 - #<toolrad>
G01 Z[#:depth] F[#:feedrate]
G01 Y[#:length] * -0.5 + #<toolrad> F[#:feedrate]

G01 X[#:width] * -0.5 + #<toolrad> F[#:feedrate]
G01 Y[#:length] * 0.5 - #<toolrad> F[#:feedrate]
G01 X[#:width] * 0.5 - #<toolrad> F[#:feedrate]
G01 Y0 F[#:feedrate]

G00 Z[#:z-safe]
(Return to Origin)
G00 X0 Y0 Z[#:z-safe]

%

```

Vordere Verrundung

```

%(Creates the second bevel on the front side)
%(flip workpiece with closed pocket facing down on the clamped side)

G21 (using mm)
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<wp_length> = 88
#<wp_width> = 10
#<depth> = [15 + 1] (1mm safety margin)
#<bevel> = [10 + #<toolrad>]

#<steps> = [#<depth> / #<z-feed> * 0.5]

G00 X0 Y0 Z[#:z-safe]

G00 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad> - #<bevel>] X[#<wp_width> * 0.5 +
#<toolrad>]

#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

#<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#:feedrate]

```

```

G03 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad> - #<bevel>] Y[#<wp_length> * 0.5 +
#<toolrad>] I[#<bevel> * -1] F[#<feedrate>]
    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

    G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#<feedrate>]
    G02 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad>] Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>
- #<bevel>] J[#<bevel> * -1] F[#<feedrate>]

0101 endrepeat

G00 Z[#<z-safe>]

(Return to Origin)
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
%

```

- Kopfstück designen
- Fräsen, Bohren
- Auf Halsprofil anpassen (Feilen)

Hals

- Trussrod Kanal fräsen
- Template mit Lasersaur schneiden
- Grob mit Band- oder Stichsäge zusägen
- Feinarbeit mit Kopierfräser und der Unterfräse
- ...

Korpus

- Template mit Lasersaur schneiden
- Grob mit Band- oder Stichsäge zusägen
- Bubinga Flügel:
 - Kammern mit Forstner Bohrern an der Bohrpresse verteilen
 - Aussparung für Elektronik fräsen
- Walnuss Wurzelholz Top:
 - Resawing (in 10mm dicke Bretter sägen)



- evtl. mit Epoxy stabilisieren (Astlöcher)
- Walnuss Wurzelholz Decke und Bubinga Flügel verleimen



- Feinarbeit mit Kopierfräser an der Unterfräse
 - Im Kampf Fräse gegen Bubinga gewann meistens dann doch das Holz: Sehr dicht, Extrem lange Fasern und sehr spröde ... -> Trommelschleifer



- ...

Pickups

- 3D Drucken
- Wickeln
- mit 2/3 Bienenwachs/Paraffin einkapseln um mikrofonische Effekte zu verhindern
- Ausmessen (Spectrum Analyzer?)

Elektronik

- Passiv/Aktiv?
- DSP?

Griffbrett

- Oberfläche glatt hobeln



- Template Lasern
- Grob zusägen an der Bandsäge
- Feinschliff mit Kopierfräser
- Mit Hals verleimen
- Schnitte für Bünde/Furnierstreifen
 - Radius (<http://en.wikipedia.org/wiki/Fingerboard#Parameters>):
 - konstant (12,,) mit Schleifklotz erzeugen
 - Konisch mit Schlitten und Oberfräse

Finish

- Hartwachsöl (Selber mischen oder Osmo High Solid)

Weiterführende Links

- [Thread auf TalkBass](#)