

Arbeiten mit dem Schneideplotter

Unser Schneideplotter kann derzeit unter Linux mit der Inkscape-Erweiterung Inkcute (Alternative, s.u.) betrieben werden. ~~Die Erweiterung konnte derzeit leider noch nicht unter Windows zum Laufen gebracht werden.~~ Die Installation unter OS X ist jedoch auch möglich. Näheres zur Installation siehe hier: [Installation von Inkcute unter Linux](#)

Alternativ: [InkScape-Plugin](#)

Vorbereitung der Zeichnung

Bevor eine Zeichnung an den Schneideplotter geschickt werden kann, sind einige vorbereitende Schritte notwendig, [die hier erläutert werden.](#)


Plotter vorbereiten

Bevor jetzt geschnitten wird, müssen einige Dinge kontrolliert bzw. eingestellt werden.

Messereinstellung

Messerauswahl

Zunächst geht es um die korrekte Einstellung des Messers. Zunächst muss ein geeignetes Messer eingesetzt werden, bzw. kontrolliert werden, dass ein eingesetztes Messer sauber und beweglich im Messerhalter sitzt. Es gibt Messer mit drei unterschiedlichen Schneidwinkeln: 30°, 45° und 60°. Je dicker das zu schneidende Material, desto flacher (und langsamer) muss die Klinge über das Material geführt werden.

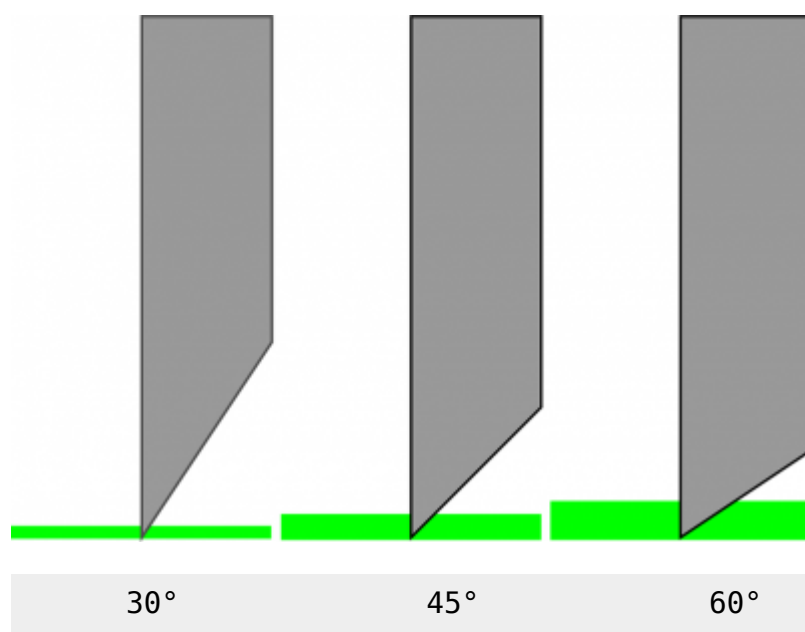

Der Nachteil des flacheren Messers liegt jedoch darin, dass die Schneidequalität bei spitzen SchneideWinkeln und engen Kurven abnimmt. Generell sollte daher bei flacheren Winkeln auch mit geringerer Vorschubgeschwindigkeit gearbeitet werden.

- **30° Messer** – für sehr feine Plotaufträge in eher dünnem Material
Nachteil: Kleine Schnittfläche - schnell stumpf
- **45° Messer** – für feinere Plots und für normales Material
- **60° Messer** – für eher grobe Plots oder dickes Material
Vorteil: Viel Schnittfläche des Messer - hält lange

Messertiefe

Vor dem Schneiden muss überprüft werden, dass das Messer frei drehend im Messerhalter sitzt, keine Staubablagerungen das Drehen blockieren. Das Messer darf auch nur soweit aus der Halterung herausstehen, wie es notwendig ist, damit die Folie, jedoch nicht die darunterliegende Trägerfolie durchgeschnitten wird. Hierzu wird der Messerhalter von Hand ohne zusätzlichen Druck über ein Reststück Folie geführt, und die Schnitttiefe getestet.

Wenn Papier oder andere Materialien ohne Trägerfolie geschnitten werden sollen, ist auf das Schneidbett des Plotters (wenn nicht ohnehin schon vorhanden) ein Streifen dickeres Isolierband zu kleben. Die Schnitt-tiefe des Messers wird dabei so eingestellt, dass das Isolierband nicht ganz durchtrennt wird.


Folienausrichtung

Drehung der Ausgabe 90° gegen Uhrzeigersinn


Bei der Ausrichtung der Folie ist darauf zu achten, dass die Zeichnung gegenüber der Bildschirmansicht um 90° gedreht geschnitten wird. Die untere linke Ecke der ausgewählten Elemente am Bildschirm entspricht rechten Ecke am Plotter. Wegen des unvermeidbaren Schlupfes beim Materialtransport in Y-Richtung, ist die Wiederholgenauigkeit des Plotters in X-Richtung besser. Die Zeichnung ist daher unter Umständen so zu drehen, dass mehr Schnitte in X-Richtung (Y-Richtung am Bildschirm) durchgeführt werden.

Dies ist auch aus Gründen der Materialersparnis sinnvoll. Material wird jeweils von der Rolle verkauft, so dass zunächst immer die maximale Materialbreite genutzt werden soll, bevor unnötig Länge verschwendet wird

Weiterhin ist darauf zu achten, dass immer nur die selektierten Pfade geschnitten werden, und der Ursprung beim Plotter der unteren linken Ecke der Selektion entspricht:

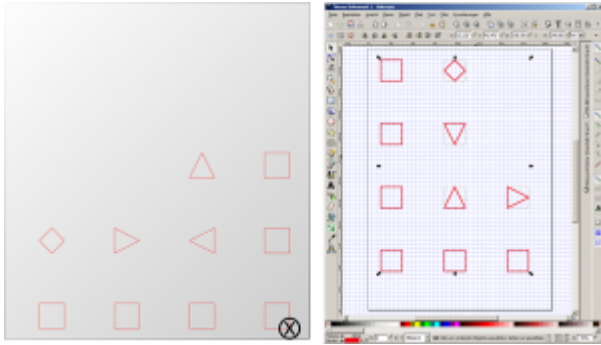

Wenn in einer Zeichnung also nur weniger Elemente ausgewählt werden, verschiebt sich dadurch der Ursprung!

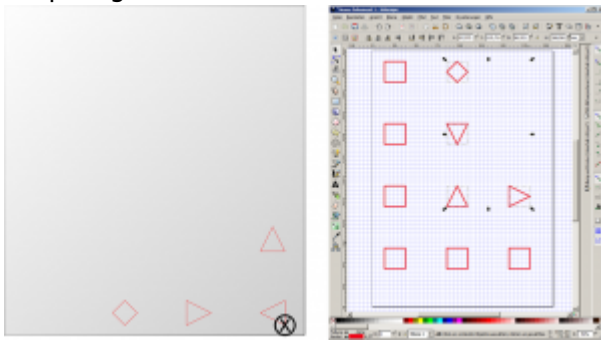

Es kann also nicht -wie zum Beispiel beim Lasercutter- nach einem Abbruch (Reset-Taste) mit dem Rest der Zeichnung fortgefahren werden! In einem solchen Fall müsste zumindest das Teilelement, welches zuvor die linke untere Ecke gebildet hat, in der Selektion enthalten sein!

Nun wird die Folie möglichst senkrecht in den Plotter eingelegt. Dies gelingt am einfachsten, wenn die Folie rechtwinklig abgeschnitten ist, da hierbei die vordere Folienkante an einer der Vertiefungen des Plotters ausgerichtet wird.

Die Anpressrollen werden dann möglichst weit aussen auf die Folie aufgesetzt. Allerdings sollte die Folie noch gut einen Zentimeter über die Anpressrollen hinausstehen, so dass sichergestellt ist, dass auch beim Auftreten von etwas Schlupf oder schiefen Einlegens, die Rollen immer greifen können.

Desweiteren ist darauf zu achten, dass die Antriebsrollen im mittleren Bereich des Plotters unterbrochen sind:



In diesem Bereich (Auf der Oberseite durch eine schwarze Markierung kenntlich gemacht) dürfen die Anpressrollen nicht aufgesetzt werden, da ansonsten kein Folienvorschub erfolgen wird. In diesem Fall einfach die Folie etwas mehr nach links einlegen. Es besteht kein Zwang, dass die Folie immer am rechten Rand eingelegt wird, da der Nullpunkt des Scheidevorganges beliebig gesetzt werden kann! Das Messer bzw. die Folie kann nach Drücken der **„Pause/Option“** beschrifteten Taste mit den vier Pfeiltasten an die gewünschte Stelle gefahren werden:



Wird danach **ORIGIN** gedrückt, wird die angefahrte Position als neuer Nullpunkt gespeichert. Wird danach wieder **„Pause/Option“** gedrückt, so fährt das Messer bzw. die Folie zum ursprünglichen

Ausgangspunkt zurück.

Eine ideale Startposition sieht so aus:



ERROR-Cases mit Fix

Der Plotter fährt, geht aber nicht mit der Klinge runter→ die Klingenföhrung hängt fest. Einmal runter drücken und wieder hoch kommen lassen.

to be continued

Preise für (Textil-)Folien

Keywords: Flock / Flex / Vinylfolie / T-shirtfolie / Preis / EUR

Für die im Lab vorrätige Textilfolie ist pro angefangenen 1cm in der vollen Breite der folgende Betrag in die Materialkasse zu zahlen:

Folienart	€/cm	€/10cm
Flexfolie (glatte Textilfolie)	0,15	1,5
Flockfolie (flauschige Textilfolie)	0,20	2,0
Vinylfolie	0,10	1,0
Transferfolie (durchsichtig)	0,05	0,5

Also ist es von Vorteil und auch im Sinne der Ressourcen-Schonung seine Plotts über die Rollenbreite zu verteilen (Ausserdem ist bei dieser Schneidrichtung die Wiederholgenauigkeit höher). Überstehende Ecken müssen nicht abgeschnitten werden - ist eben eine Spende an den Nächsten oder Rest.

Die Nutzung der T-Shirtpresse und des Schneidplotters sind kostenlos. Weil aber auch hier Strom und Messerverbrauch besteht kann auch gerne mal nen EURO extra in die Materialkasse wandern. Vielen Dank!

LOG

- 2016-09-26 Maschinenwart: [Ralf](#)
- 2016-09-28 Aufbewahrungsbox zum Einhängen in den Plotter
- 2016-10-14 Ausser Betrieb genommen - Sub-D Buchse hat Wackelkontakt und muss getauscht werden, voraussichtlich bis Mittwoch/Donnerstag wieder bereit.
- 2016-10-24 Umbau auf USB (Original FTDI Chip), damit dürfen die Probleme mit gebastelten Adaptern, schlechten und zu kurzen Kabeln und Treiberproblemen auf den verschiedenen Betriebssystemen der Vergangenheit angehören. Wieder einsatzbereit.
- 2016-10-28 Laptop Nr. 3 - mit Inkscape und Treiber dem Schneideplotter zugeordnet - liegt ein Fach unterhalb des Schneideplotters (aktuell).
- 2017-01-11 Preise hinzugefügt
- 2018-09-12 Neuer Maschinenwart: [Thore Mehr](#)